

ПРЕДМЕТ: Замена заглушек вентиляционных отверстий картера сцепления

ПРИМЕНИМОСТЬ: HINO серии 300, оборудованные КПП МYY6S

Данный бюллетень информирует Вас о необходимости замены заглушек вентиляционных отверстий картера сцепления КПП МYY6S, в связи с модернизацией конструкции.

## ПРИМЕНИМОСТЬ

Модели: **HINO серии 300**

XZU710L-HKFRPW3 Cargo STD / XZU710L-HKFRPW3 Cargo DLX

XZU720L-HKFRPW3 Cargo STD / XZU720L-HKFRPW3 Cargo DLX

XZU720L-HKFRPW3 Crane STD / XZU720L-HKFRPW3 Crane DLX

XZU730L-HKFRPW3 Cargo STD / XZU730L-HKFRPW3 Cargo DLX

XZU730L-HKFRPW3 Crane STD / XZU730L-HKFRPW3 Crane DLX

XZU720L-QKFRPW3 Crew cab

Оборудованные КПП **МYY6S**

## 1. ОПИСАНИЕ

В случае выявления неисправности выжимного подшипника сцепления и/или картера сцепления КПП необходимо проверить вид заглушек вентиляционных отверстий картера сцепления и при необходимости заменить их на детали нового образца.

## 2. ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ЗАМЕНЫ.

№	Наименование	Каталожный номер	Количество
1	Заглушка	31121-37030	2

## 3. ПРОЦЕДУРА ВЫПОЛНЕНИЯ

- 1) При замене выжимного подшипника сцепления или картера сцепления КПП проверить вид установленных заглушек вентиляционных отверстий картера сцепления.
- 2) Произвести демонтаж заглушек вентиляционных отверстий картера сцепления (Рис.1).
- 3) Установить детали нового образца (Рис 2).

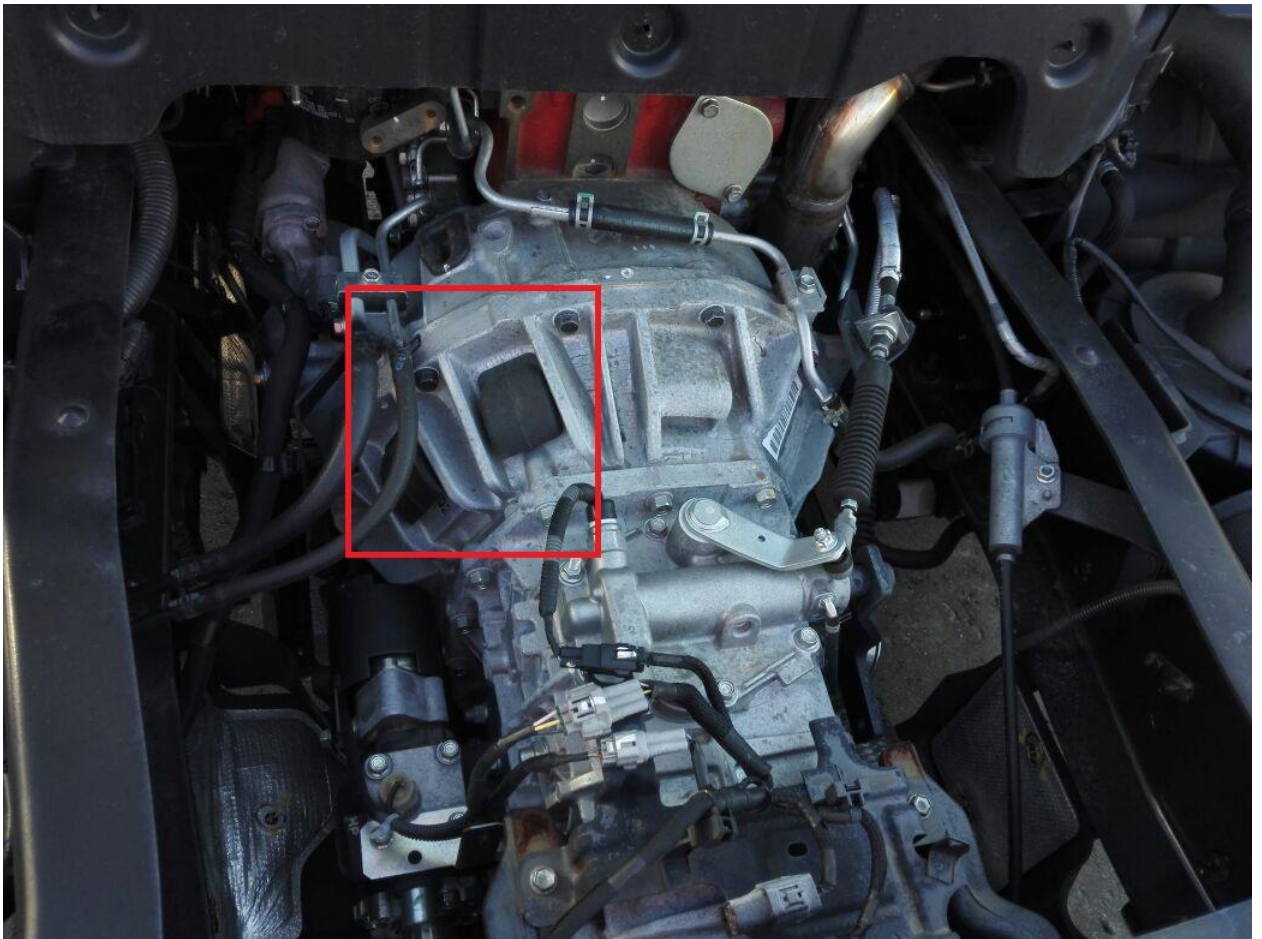


Рис.1




Рис.2

Old (p/n 31121-28041) New (p/n 31121-37030)

НОМЕР	: SB-R-L-33-001
ДАТА	: 02.08.2016
СТРАНИЦА	: 3/3

#### 4. ОПЛАТА

Автомобиль на гарантии	Возмещение расходов производится согласно гарантийной политике
Автомобиль за сроком гарантии	Возмещение расходов не производится

#### 5. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНОЙ РЕКЛАМАЦИИ

Описание:	<b>Замена заглушек вентиляционных отверстий картера сцепления</b>	
Гарантийный код	Выбрать в соответствии с заменяемой основной деталью (выжимной подшипник или картер сцепления КПП)	
Тип рекламации	-	
№ детали, ставшей причиной поломки	Указать номер выжимного подшипника или картера сцепления КПП	
Номер операции*	23150АОТ	
Время, н/ч	0,2 ч	

\*Дополнительно к основной рабочей операции по замене выжимного подшипника сцепления или картера сцепления КПП.

Рекламация должна содержать:

- а) фотографию № шасси на раме;
- б) фотографию идентификационной таблички с номером шасси;
- в) фотографию общего вида автомобиля;
- г) фотографию, вышедшей из строя детали и установленных на автомобиле заглушек вентиляционных отверстий картера сцепления;
- д) фотографию одометра с текущим пробегом.

В остальном прилагаемый пакет документов должен соответствовать требованиям, описанным в Гарантийной политике ООО «Хино Моторс Сэйлс».